MANUAL DE INSTRUÇÕES JAR TEST – TESTE DE JARROS

MODELO: JTAT3J2LANL-CS 3 JARROS ANALÓGICO COLETOR SIMULTÂNEO



VERSÃO 10/2023



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO	4
3	ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	5
4	AMBIENTE DE TRABALHO	5
5	ACESSÓRIOS	5
6	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	6
7	MODO DE OPERAÇÃO DO JARTEST	6
8	AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO DAS HASTES	7
9	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO DOSADOR DE COAGULANTES	8
10	INSTALAÇÃO DA BASE DO COLETOR SIMULTÂNEO	9
11	REMOÇÃO DAS CUBAS	.11
12	ILUMINAÇÃO DOS JARROS	.12
13	CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE	.13

1 INTRODUÇÃO

Agradecemos a confiança depositada no instante de aquisição desse equipamento. Temos certeza que este produto irá ter um ótimo desempenho, por ter sido desenvolvido com materiais e componentes com o que há de melhor no mercado. Nossos esforços são focados sem manter um pós-venda contínuo e eficiente, por isso dispomos de assistência técnica formada por engenheiros e técnicos especializados, com isso prestamos o suporte necessário, execução de serviços e reposição utilizando peças originais. Colocamo-nos a disposição a eventuais dúvidas e esclarecimentos através de todos os canais disponíveis.

2 APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Os nossos equipamentos são desenvolvidos utilizando peças e componentes com o que há de melhor no mercado, para cumprir com precisão e confiabilidade as funções a que se destinam, com o intuito de agitar água bruta com precisão nas rotações das pás para a obtenção, através de ensaios químicos, dos pontos ótimos de floculação em estações de tratamento de água (ETA) e estações de esgoto (ETE).

Nossos agitadores Jartest possuem como características principais:

- Display sete seguimentos com 3 dígitos para ajuste e leitura das RPM's;
- Curva de gradiente de velocidade de forma gráfica neste manual;
- Sistema de transmissão com correias e polias sincronizadas. Garantia total de mesma RPM em todos os jarros;
- Controle de velocidade através de potenciômetro variável;
- Controle de velocidade das pás através de algoritimo PID e *encoder* de alta resolução, proporcionando o total controle de rotação das mesmas;
- Iluminação dos jarros através de LED de alto brilho, propiciando uma melhor visualização dos flocos e redução de consumo de energia elétrica;
- Exclusivo guia na base dos jarros para correto posicionamento dos mesmos;
- Jarros em acrílico transparente graduadas;
- Coletor simultâneo de amostras dos jarros;
- Gabinete em aço com pintura eletrostática;
- Alças de transporte e pés de borracha anti-deslizantes;
- Pás em inox e com ajuste de altura;
- Dosador de coagulantes e polímeros para cada jarro (24 mls cada);

3 ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

MODELO EQUIPAMENTO	JTAT3J2LANL-CS Agitador JarTest 6 jarros						
IHM / DISPLAY	Display sete seguimentos para visualização da RPM						
GABINETE	Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306						
QUANTIDADE DE JARROS	Três jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm						
CAPACIDADE POR JARRO	2000ml com escala graduada						
CURVA DE GRADIENTE DE	De 0°C de 03 a 1472 s-1 até 40°C de 05 a 2295 s-1 disponível de forma gráfica no manual.						
VELOCIDADE							
MATERIAL DAS PÁS	Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm						
BASE E ILUMINAÇÃO	Led alto brilho e guia centralizador do jarro						
TRANSMISSÃO	Polias e correias dentadas						
MODOS DE FUNCIONAMENTO	Controle da RPM por potenciômetro						
ROTAÇÃO	De 10 a 600RPM						
PRECISÃO RPM	±2%						
SISTEMA DE CONTROLE	Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução						
ALIMENTAÇÃO	127 ou 220Vca 50/60Hz						
CONSUMO	150W						
AMBIENTE DE TRABALHO	Temperatura Ambiente – 5 a 40ºC, Umidade relativa – 15 a 70%						
PESO EQUIPAMENTO	14 kg						
PESO EMBALAGEM	15 kg						
DIMENSÕES EQUIPAMENTO	44x36x65 cm (LxAxC)						
MONTADO							
DIMENSÕES EMBALAGEM	28x44x70 cm (LxAxC)						
	01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 03-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada 08-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 01-Dosador de coagulantes e polímeros 03-Tubos de silicone para coleta de amostras simultâneas 06-Copos Becker de 100mls 01-Gabinete de suporte dos becker's e do coletor de amostras simultâneas 01-Régua de suporte dos Beckers em inox						
ACESSÓRIOS	01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE						

4 AMBIENTE DE TRABALHO

Temperatura Ambiente − 5 a 40°C

Umidade relativa – 15 a 70%

5 ACESSÓRIOS

- 01-Cabo de alimentação 2P+T
- 01-Manual de instruções em português

- 03-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada
- 08-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls
- 01-Dosador de coagulantes e polímeros
- 03-Tubos de silicone para coleta de amostras simultâneas
- 06-Copos Becker de 100mls
- 01-Gabinete de suporte dos becker's e do coletor de amostras simultâneas
- 01-Régua de suporte dos becker's em inox
- 01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE

6 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Após o recebimento, retire o equipamento de sua embalagem e faça uma verificação se existem danos ocorridos durante o transporte.

Para um bom funcionamento do equipamento e segurança do operador, este deve ser ligado em tomadas com o novo padrão que obrigatoriamente devem possuir um bom aterramento.

7 MODO DE OPERAÇÃO DO JARTEST

Ao ligar o equipamento através do botão liga/desliga na frente do equipamento, após alguns segundos, o equipamento estará pronto para ser utilizado.

Para iniciar o giro das pás e iniciar o ensaio JarTest, basta apenas girar o potenciômetro, posicionado na frente do equipamento, e ajustar a velocidade desejada utilizando a leitura da RPM no display sete seguimentos logo acima do potenciômetro.

OBS1: Sempre que o equipamento não for mais utilizado, é aconselhado colocar o potenciômetro na posição de zero RPM e após isso desligar o equipamento através do botão liga/desliga na frente do equipamento.

OBS2: Caso seja desligado e religado o equipamento ou ocorra algum alarme (A01 ou A02) e o potenciômetro esteja numa posição que seja diferente da posição de 0 RPM e o equipamento for reiniciado, a rotação ficará em pausa, mesmo que seja mostrado um valor de RPM no display. Para que retome a operação normal das rotações, basta girar o potenciômetro para a posição de 000 RPM e em seguida girar para uma RPM desejada e o motor novamente será colocado em operação.

8 AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO DAS HASTES

Para o correto funcionamento do equipamento faz-se necessária a lubrificação das hastes (1) e polias das hastes (2) a cada 05 horas de uso, nas regiões conforme indicado na figura 1, utilizando vaselina sólida. O equipamento avisará o operador sempre quando se passarem 05 horas de utilização em ensaios de agitação através de aviso "A01" (Alarme 01 – **A01**).

OBS: O correto funcionamento do equipamento também depende da correta lubrificação do sistema de transmissão com VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL DE ÓTIMA QUALIDADE.

Para sair desse alarme (ficará mostrando de maneira intermitente no painel) basta pressionar a tecla de iluminação e o equipamento irá retornar para o controle dos RPM's.



Figura 1

Para o ajuste na altura das hastes deve-se girar o pegador de ajuste (1) da figura 2 no sentido anti-horário, escolher a altura desejada e girar o pegador de ajuste no sentido horário para fixar a haste novamente.



Figura 2

9 INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO DOSADOR DE COAGULANTES

Para a remoção do dosador de coagulantes deve-se elevar o pegador de giro até que o mesmo saia completamente do alojamento e após isto retirar cuidadosamente o dosador puxando-o para o lado conforme figura 3. Para a instalação proceder de maneira inversa.



Figura 3

10 INSTALAÇÃO DA BASE DO COLETOR SIMULTÂNEO

Para facilitar transporte o equipamento jartest com coletor simultâneo é enviado separadamente para efetuar a montagem, deve-se proceder da seguinte forma.

Conforme a figura 4, há 4 furos do equipamento que irão coincidir com os 4 furos do gabinete coletor simultâneos de amostras. Com os 4 parafusos tipo knob M5, fixe as partes até que estejam bem firmes.





Figura 4

Para fixar o suporte da barra coletora de amostras utilize os 4 parafusos de inox e as duas porcas conforme mostrado na figura 5.







Figura 5

Agora será fixada a cantoneira do coletor simultâneo no gabinete conforme Figura 6. Em seguida conecte os tubos de silicone 8x4mm nas entradas correspondentes, utilizando as duas mãos evitando forçar a cantoneira, apenas colocar pressão nas partes conforme Figura 7.

OBS: Utilize nas conexões dos tubos as conexões de água as duas mãos nessa operação, evitando forçar as partes.







Figura 6







Figura 7

Repita o processo para todos os jarros e certifique-se que os tubos foram bem fixados em suas respectivas posições.

Agora o equipamento está pronto para ser utilizado.

11 REMOÇÃO DAS CUBAS

Para a remoção das cubas para inserir água bruta para o ensaio de jartest proceda da seguinte maneira:

Cada tubo de silicone 8x4mm possui um clip estrangulador para interromper o fluxo de água para o coletor simultâneo. Pressione-o conforme Figura 8.





Figura 8

Após pressionado e preso o estrangulador e interrompido o fluxo de água, com as duas mãos pressione o anel da conexão conforme Figura 9 e puxe o tubo para baixo até sua remoção. Repita esse processo para todos os jarros até ter removido todos os tubos.









Figura 9

Agora é possível remover o coletor de sua base conforme Figura 6 e ter acesso a todos os jarros para substituição de água bruta.

12 ILUMINAÇÃO DOS JARROS

Para ligar ou desligar os LED's da bandeja dos jarros, basta apenas pressionar a tecla de iluminação na frente do equipamento a qualquer momento conforme figura 10.



Figura 10

13 CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE

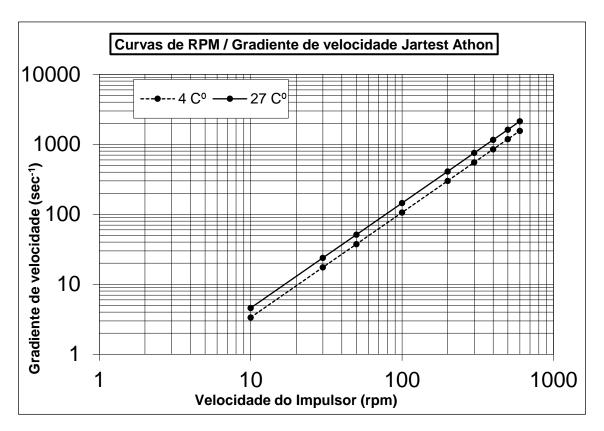


Figura 11

TABELA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE (sec-1)												
RPM	Temperatura da água (Cº)											
KEW	0 Cº	4 Cº	10 C⁰	16 Cº	21 Cº	27 Cº	32 Cº	35 C⁰	40 Cº			
10	3	3	4	4	4	5	5	5	5			
30	16	17	19	21	22	24	25	25	26			
50	35	38	41	44	47	51	54	55	55			
100	100	106	116	125	134	145	152	154	156			
200	283	301	328	353	378	411	429	436	442			
300	521	552	603	649	695	754	788	801	812			
400	802	850	929	999	1070	1162	1213	1234	1249			
500	1120	1188	1298	1396	1495	1623	1695	1724	1746			
600	1473	1562	1706	1835	1965	2134	2228	2267	2295			

Tabela 01

TERMO DE GARANTIA

1 - PRAZO DE GARANTIA

A Athon Engenharia LTDA – ME CNPJ: 24.502.552/0001-66 garante pelo prazo de doze

meses, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, contra defeitos de engenharia e projeto, industrialização e montagem ou em situações de qualidade de material que o torne

impróprio ou inadequado a sua utilização.

2 - EXCLUSÕES DA GARANTIA

O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro constituindo tais itens

de responsabilidade do consumidor.

• Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular como cabos, tubos,

lâmpadas, led's, chaves etc;

Danos a parte externa do equipamento (gabinete, painel adesivo, etiquetas adesivas,

botões etc.) bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;

• Manuseios indevidos ou inadequados, aos fins a que se destina, em desacordo com as

recomendações do manual de instruções;

3 – INVALIDADES DA GARANTIA

Constitui a quebra de garantia:

Rompimento de algum dos lacres no equipamento;

Não apresentado a nota fiscal de venda do produto;

O produto ser alimentado em rede não estabilizada e fora dos valores de tensão

especificados;

• A remoção da placa de número de série;

• O produto ser utilizado em ambientes com umidade excessiva, ambiente corrosivo ou

locais com altas temperaturas;

O produto sofrer danos por acidente (queda, quebra, transporte inadequado),

agentes naturais (enchentes, raios, etc);

A utilização ou manuseio fora das especificações desse manual;

ESTE TERMO SÓ TERÁ VALIDADE ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE.

Athon Engenharia LTDA - ME

CNPJ: 24.502.552/0001-66 IE: 90718380-70

Rua José Rubens de Lima, 156 - São Braz - Curitiba - PR

CEP: 82.315-230

www.athon.eng.br

14